

• 药事管理 •

休哈特控制图在药品检验中的应用

周建敏，曹凤习(石家庄市食品药品检验所，石家庄 050031)

摘要：目的 用统计技术控制实验室的检测过程，及时发现和排除异常变异因素，保证检测结果可靠。方法 介绍了一种常用的均值-极值控制图在原子吸收分光光度法检测过程中的应用实例。结果 利用休哈特控制图能够及时发现和排除检测过程中的异常因素，有效控制检测质量，保证检测数据的准确、可靠。结论 控制图是实验室质量管理中不可或缺的重要手段。

关键词：休哈特控制图；药品检验；应用

中图分类号：R927.1 文献标志码：A 文章编号：1007-7693(2014)01-0116-04

Applications of Shewhart Control Charts in Drug Testing

ZHOU Jianmin, CAO Fengxi(*Shijiazhuang Institute for Food and Drug Control, Shijiazhuang 050031, China*)

ABSTRACT: OBJECTIVE Using statistical techniques to control the process of laboratory testing, timely detection and elimination of abnormal variation factors, ensure the reliable detection result. **METHODS** This paper introduces a commonly Mean-Range control charts application instance at atomic absorption spectrophotometric detection. **RESULTS** Shewhart control charts could be applied to discover and exclude abnormal factors of detection process. The effective control of testing process could ensure accurate and reliable of detection data. **CONCLUSION** The control charts is an indispensable means in the laboratory quality management.

KEY WORDS: Shewhart control charts; drug testing; application

《检测和校准实验室能力认可准则》要求：

“5.9.1 实验室应有质量控制程序以监控检测和校准的有效性。所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。5.9.2 应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。”^[1]在实验室质量管理中，应用统计技术对检测过程进行控制，及时发现和排除检测实现过程中的异常变异，可以有效控制检测过程，使其处于可接受的、稳定的水平，从而保证检测数据的准确、可靠。

1 控制图应用原理

实验室认可中，强调各个过程，特别是关键过程应处于受控状态。但受控不等于没有变异，即使在相同条件下，每次测量也不会得到完全相同的结果，测得值之间都存在差异，所以变异是一种客观存在。但变异又不是杂乱无章的，它有一定的统计规律，统计技术正是发现此规律并控

制它的手段^[2]。检测过程中，测定结果数据分布有2个特点，一是波动性，即重复某一检测过程，测定值总是上下波动的，波动的大小取决于检测条件的完善程度和对影响因素、影响量的认识程度；二是测定值都是按照一定规律分布的，如正态分布、二项分布、普哇松(Poisson)分布等。造成这些特点的因素有两大类：一类是偶然因素(又称一般因素)，这类因素是过程固有的、始终存在的，其影响较轻微且难以去除，其引起的波动在定量测定中常呈正态分布；一类是系统因素(又称异常因素)，这类因素不经常存在，对检测结果影响较大，其原因可以找到并去除，其引起的波动不呈正态分布。休哈特(Shewhart)博士根据这一特点，将统计学原理引进质量管理中，提出了控制图理论。控制图就是通过对检测过程质量特性值进行测定、记录、评估，从而检查该过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图。通过图中测定数据的分布，从偶然因素引起的波动中发现异常因素引起的波动，及时“报警”，以便采取纠正或

预防措施，达到检测过程控制的目的。

2 均值-极差($\bar{X}-R$)控制图^[3-4]

药品定量检测过程中的测定数据属于计量数据，服从正态分布理论，其测定数据常在均值(\bar{X})上下分布，其离散程度常用极差(R)来表示，因此均值和极差就成为这一分布的2个特征值。计量控制图就是同时利用离散程度(样品间变异)和位置(过程平均)去描述过程的数据。因此计量控制图总是成对绘制并加以分析：其中，一张是关于位置的控制图，一张是关于离散程度的控制图。最常采用的一对是 \bar{X} 控制图和 R 控制图。 \bar{X} 图和 R 图是通过定期收集检测结果数据，按照时间顺序点描绘而成。 \bar{X} 图用于监控均值的变异，观察过程的稳定性； R 图用于观察分散或精密度的变异，可监控过程的一致性或均匀性。

控制图中还包含由统计方法确定的2条控制限，分别位于中心线(CL)两侧的 3σ 距离处，称为上控制线(UCL)和下控制线(LCL)。 3σ 控制线表明，若过程处于统计控制状态，则大约有99.7%的子组值将落在控制界限之内。换句话说，当过程受控时，大约有0.3%的风险，或每点绘1 000次中平均有3次描点会落在控制限之外。

3 应用实例

对原子吸收分光光度法测定明胶空心胶囊中铬元素的检测过程^[5]应用控制图进行质量控制。

3.1 控制图的绘制

3.1.1 仪器及试药 CPA225D电子天平(德国Sartorius)；AA-7000原子吸收分光光度计(日本Shimadzu)；MARS5微波消解炉(美国CEM公司)；铬单元素标准溶液(国家标准物质研究中心，批号：GBW08614 10081，浓度：1 000 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)；硝酸(MERCK，优级纯)。

3.1.2 质控品选择及方法 质控品选用原则：一是其组成应尽量与所要分析的待测样品相似，二是其待测参数应尽量与待测样品相近。质控品选定后定期对其进行 m 组 n 次检测，将检测数据依序绘制成控制图，根据判异准则^[3]评估检测过程是否受控。

本例中选定的质控品为“铬单元素标准溶液”，处理方法同中国药典2010年版二部明胶空心胶囊铬检测项下供试品溶液的制备方法^[5]。处理后的溶液称作质控溶液。

3.1.3 质控溶液制备与测定 精密量取铬单元素标准溶液0.1 mL，置100 mL量瓶中，加2%硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，制成铬标准贮备液；精密量取铬标准贮备液1 mL，置聚四氟乙烯消解罐中，加硝酸5 mL，混匀，浸泡过夜，按中国药典2010年版二部方法操作^[5]：用2%硝酸溶液转移至量瓶中，并用2%硝酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为质控溶液。

精密量取铬标准贮备液适量，用2%硝酸溶液稀释制成每1 mL含铬0~80 ng的对照品溶液(临用新制)。取对照品溶液与质控溶液，以石墨炉为原子化器，按原子吸收分光光度法，在357.9 nm波长处测定，计算，即得质控溶液中铬的含量。

3.1.4 质控数据采集 按“3.1.3”项下方法制备、测定质控溶液含量，连续测定25 d(子组数 m)，每天测定4个数值(子组大小 n)。这样就收集获得了一组以质控溶液中铬含量(X)为质量特征统计量的质控数据。将这些质控数据按测定时间顺序排列，计算出均值 \bar{X} 和极差 R ，结果见表1。

表1 质控溶液中铬含量数据统计表

Tab 1 Statistics table of Cr content in quality control solution

序号	铬含量(X)/ $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$				样本均值 \bar{X}	样本极差 R
	1	2	3	4		
1	18.89	19.88	19.36	19.72	19.46	0.99
2	19.75	19.53	19.66	19.62	19.64	0.22
3	19.50	19.21	19.99	19.06	19.44	0.93
4	18.68	20.26	19.40	19.96	19.58	1.58
5	19.59	19.70	19.66	20.15	19.78	0.56
6	19.25	20.42	19.80	19.93	19.85	1.17
7	20.43	20.14	20.54	19.67	20.20	0.87
8	20.55	19.41	19.93	20.02	19.98	1.14
9	18.99	19.70	19.68	19.18	19.39	0.71
10	19.28	20.53	20.45	20.19	20.11	1.25
11	20.46	20.04	19.76	19.94	20.05	0.70
12	19.59	19.70	19.66	19.45	19.60	0.25
13	19.86	19.13	19.60	19.91	19.63	0.78
14	18.97	19.99	20.07	18.78	19.45	1.29
15	18.99	19.78	19.36	19.08	19.30	0.79
16	18.81	20.39	19.10	19.49	19.45	1.58
17	19.76	19.91	20.03	20.53	20.06	0.77
18	18.89	19.98	19.10	19.02	19.25	1.09
19	19.52	19.51	19.23	19.77	19.51	0.54
20	20.83	20.11	20.03	20.24	20.30	0.80
21	18.86	19.80	19.30	19.62	19.40	0.94
22	18.71	20.17	19.48	19.63	19.50	1.46
23	19.46	19.07	19.25	19.86	19.41	0.79
24	19.55	18.68	18.52	19.91	19.16	1.39
25	19.47	19.91	19.68	20.19	19.81	0.72

3.1.5 绘制 R 控制图和 \bar{X} 控制图 子组平均值的平均值 $\bar{\bar{X}}$ 的计算公式为: $\bar{\bar{X}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{X}_i$; 子组极差的平均值 \bar{R} 的计算公式为: $\bar{R} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$ 。

3.1.5.1 R 控制图 从常规计量控制图控制限公式^[3]可知: 中心线 $CL = \bar{R}$; 上控制限 $UCL = D_4 \bar{R}$; 下控制限 $LCL = D_3 \bar{R}$ 。

其中, D_3 , D_4 为与 n 有关的系数。本例中样本大小 $n=4$, 从计量控制图计算控制限的系数表^[3]中查得: 系数 $D_3=0$, $D_4=2.282$ 。将查得系数代入公式, 可得中心线 $CL=0.93$; 上控制限 $UCL=2.12$; 下控制限 $LCL=0$ 。

描点绘图制作 R 控制图, 如图 1。

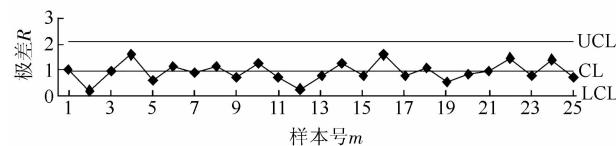


图 1 R 控制图

Fig 1 R control diagram

根据《常规控制图》^[3]判异准则, 图 1 中各数据点均未失控, 也不存在异常的模式或趋势, 表明过程处于统计控制状态, 亦即过程的离散程度(组内变差)是稳定的, 对 R 图判稳。

3.1.5.2 \bar{X} 控制图 从常规计量控制图控制限公式^[3]可知: 中心线 $CL = \bar{\bar{X}}$; 上控制限 $UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$; 下控制限 $LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$ 。

其中, A_2 为与 n 有关的系数。本例中样本大小 $n=4$, 从计量控制图计算控制限的系数表^[3]中查得: 系数 $A_2=0.729$ 。将该系数代入控制限公式, 可得: 中心线 $CL=19.65$; 上控制限 $UCL=20.33$; 下控制限 $LCL=18.97$ 。

描点绘图制作 \bar{X} 控制图, 结果见图 2。与上、下控制限对比检查, 图 2 中各数据点均无失控, 亦不存在异常的模式或趋势, 确定过程的位置不随时间而变动, 可以认为过程的组间变差是稳定的, 处于统计控制状态, 对 \bar{X} 图判稳。

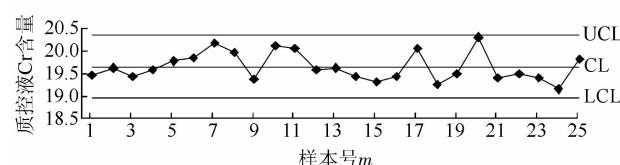


图 2 \bar{X} 控制图

Fig 2 \bar{X} control diagram

上述 R 图和 \bar{X} 图经检查均判稳, 说明检测过程已稳定, 此时可认为分析用阶段完成, 进入控制用阶段, 即可将 R 图与 \bar{X} 图用于对日常检测过程数据质量监控中。

3.2 控制图的应用

3.2.1 测定方法 取待测样品 0.5 g, 按中国药典 2010 年版二部明胶空心胶囊项下铬的检测方法^[5]制得供试品溶液; 按“3.1.3”项下方法制备质控溶液与对照品溶液。取供试品溶液、质控溶液和对照品溶液, 以石墨炉为原子化器, 依法测定, 计算即得。

3.2.2 质控数据计算 依法测定上述质控溶液, 计算, 得 4 组铬含量(X_i)分别为: 20.47, 19.32, 19.91, 20.98 $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。代入极差、均值计算公式, 即得本批样品质控值: $R_i=1.66$, $\bar{X}_i=20.17$ 。

3.2.3 结果判断 将 R_i 值与 \bar{X}_i 值分别代入 R 图和 \bar{X} 图中, 结果 2 点数值均落在上、下控制限区域内, 表明检测过程处于受控状态, 该批样品检测结果准确可靠。 R_i 值、 \bar{X}_i 值 2 点中, 只要有一点落在上、下控制限之外, 即表示检测过程已失去控制, 应立即检查原因, 予以纠正, 并重新测定该次检测的全部样品^[3]。

4 分析与讨论

控制图在检测过程控制的应用必须经过 2 个阶段, 即分析用阶段和控制用阶段。在分析用阶段, 实验室需要把检测过程调整到稳定, 待过程判稳后, 延长控制图的控制线, 进入控制用阶段, 用于对日常检测过程数据的判断^[6]。

为了绘制准确、稳定的控制图, 必须排除因被测对象变异带来的测量结果的偏差。因此质控品(核查标准)必须是一种稳定的、变异很小的物品, 通常选用标准物质来代表被测对象。选定质控品后, 不要轻易更换生产厂家和批号, 当使用新的质控品时, 应将其和原有的质控品同时检测, 在原质控图上观察, 如仍在控制状态, 则不必另绘控制图; 如有较大改变, 应寻找原因, 如测定值经校正后可得到满意结果, 则可考虑仍用原质控图(质控值需校正), 但必须说明情况并有记录。

从上述作图过程可以看出, R 控制图的失控状态也会影响到 \bar{X} 控制图, 因此应先做 R 控制图。如果 R 控制图不符合判稳准则, 就要从人员、设备、材料、方法、环境、测量等几方面进行分析,

找出影响因素，并对其进行纠正，然后重新采集数据做 R 控制图，直到可以判稳为止。

利用控制图对检测过程监控时，应根据日常工作中该项目的测量频率和测量人员的操作熟练程度，每间隔适当时间，取质控品制样，随检测样品同时进行测定；对操作不熟练的人员和测量频率低的项目，每次都应同时测量质控品。

日常监控时， \bar{X} 控制图上质控点超限，通常表示检测过程不稳定、检测数据准确度可疑。R 控制图上质控点超限，表示检测过程一致性或均匀性可能出现问题，影响到数据的精密度。即使判断结果表明检测过程处于控制状态，也可根据相邻几次测定值的分布趋势，对测量质量可能发生什么问题进行初步判断：通常趋向性变化(如出现连续数点逐渐上升或下降或同处中心线的同一侧等现象)很可能由系统误差所致；精密度变化(如连续数点波动幅度过大)多因实验参数变化失控或人

为因素造成。

REFERENCES

- [1] Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(检测和校准实验室能力认可准则) [S]. 2006: 25.
- [2] China National Accreditation Board for Laboratories(CNAL). Laboratory Accreditation and Management Basics(实验室认可与管理基础知识) [M]. Beijing: China Metrology Publish House, 2003: 102-113.
- [3] GB/T 4091-2001 Shewhart Control Charts(常规控制图) [S]. 2001.
- [4] Department of Quality Management, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C.(AQSIQ). Professional Theory and Practice of Quality (Intermediate)[质量专业理论与实务(中级)] [M]. Beijing: China Personnel Publish House, 2002: 320-332.
- [5] Ch.P(2010)Vol II (中国药典 2010 年版. 二部) [S]. 2010: 1205.
- [6] GUO Y L, CUI L R, ZHANG C Y. The analysis of nonrandom behaviors on a control chart [J]. Appl Statis Manage(数理统计与管理), 2007, 26(3): 468-474.

收稿日期：2013-03-25

本刊 2013 年度特邀审稿专家名单

本刊 2013 年特邀请以下医药专家 94 人(以姓氏拼音为序)审定稿件。各位审稿专家以严谨的科学作风，高超的学术造诣，对作者负责的高尚精神认真审稿，并提出修改意见，保证和提高了杂志的质量。编辑部全体同仁并代表广大作者、读者，在此表示衷心的感谢！

白晓菊 毕开顺 陈碧莲 陈红梅 陈金亮 陈丽珍 陈枢青 陈 悅 陈志卫 程冬萍
程国华 方红梅 傅旭春 高建青 高正华 郭青龙 郭增喜 韩 峰 何俏军 洪利娅
胡巧红 胡士高 胡永洲 黄红兵 黄 真 蒋惠娣 匡 荣 来平凡 李功华 李水福
李 渊 梁文权 刘丽娟 刘 涛 楼宜嘉 陆 进 吕圭源 吕良忠 马 珈 马忠俊
苗明三 倪韶青 倪维芳 邱利焱 瞿海斌 茹仁萍 阮邹荣 申屠建中 沈水杰 盛炳义
盛 荣 孙德清 孙晓译 陶巧凤 王 建 王金朝 王 珏 王 梦 王溶溶 王胜浩
王书芳 王玮琴 王向军 王选锭 王 以 王泽民 王知坚 王志安 王志强 温 清
吴耀东 吴永江 谢升阳 徐云根 许东航 杨 波 杨明华 杨伟峰 姚彤炜 叶益萍
余露山 俞 辉 俞 佳 俞旭平 俞永平 曾 苏 詹金彪 张如松 赵瑞芝 郑彩虹
郑高利 周长新 周 萍 周 权